


Mikromanometer MP 50 – MP 51

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Manuálne nulovanie - autozero
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY

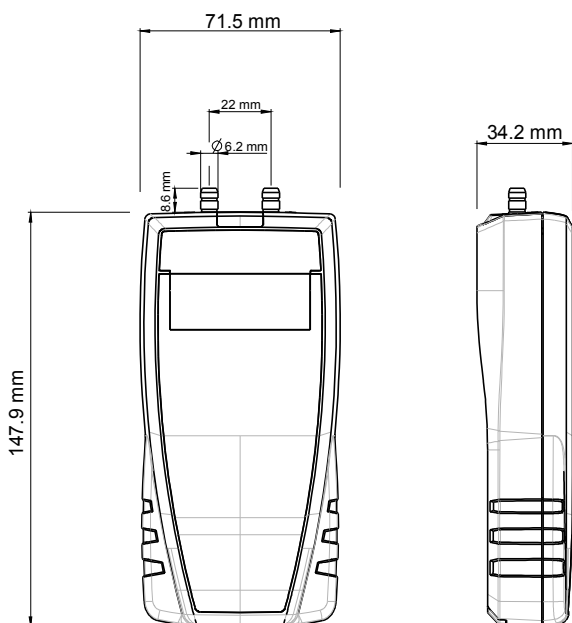

Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	MP50	MP51
Jednotky merania	Pa, mmH ₂ O, inWg, daPa	mmH ₂ O, kPa, inWg, mbar, mmHg, daPa
Merací rozsah	-1000 až +1000 Pa	-1000 až +1000 mmH ₂ O
Presnosť*	±0.5% z hodnoty ±2 Pa	±0.5% z hodnoty ±2 mmH ₂ O
Rozlíšenie	1 Pa	-200 až +200 mmH ₂ O : 0.1 mmH ₂ O Mimo : 1 mmH ₂ O
Doba odozvy	T63 = 0.3 s	
Prevádzková teplota	0 až +50 °C	
Teplota skladovania	-20 až +80 °C	
Merací element	Piezodoporový snímač	
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V	
Výdrž batérie	180 hodín	
Konformita	Smernice CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1	

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, sadou hadičiek a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufrik
- Ochranné puzdro s magnetom



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Vykonanie merania

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** ».
Na displeji sa zobrazí názov « MP50 » alebo « MP51 », potom prebehne autozero - nulovanie snímača. Potom sa zobrazí meraná hodnota..
- Stlačte krátko « **Select** » pre zmenu jednotky merania.
*Dostupné jednotky pre MP50 sú: Pa, mmH2 O, inWg, daPa.
Dostupné jednotky pre MP52 sú: mmH2 O, kPa, in Wg, mbar, mmHg, daPa.*

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Manuálne nulovanie snímača - autozero

V priebehu merania:

- Odpojte tlakové hadičky z oboch konektorov.
- Stlačte a podržte gombík « **Select** ».
Prístroj vykoná autozero a vráti sa do režimu merania.

Ako vymeniť batérie

- Snímte kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

« Select » gombík

« On/Off/Hold »
gombík



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr

PREDAJ A SERVIS:

Meratex, s.r.o.

Popradská 68

040 11 Košice

www.meratex.sk

tel.: 055/6405118